



Vuositarkastusraportti 2024

Taatinrinnantie 20, 31900 Punkalaidun, Perkon puisto

20.08.2024





Taatinrinnantie 20, 31900 Punkalaidun, Perkon puisto

20.08.2024

Osallistujat: Claudius Kumm

Leikkiturva Oy, Tarkastaja

Tarkastaja ja tarkastajan yhteystiedot

Leikkiturva Oy, 0500 211 221, Claudius Kumm

Raportin vastaanottajien sähköpostiosoitteet

olli.launonen@punkalaidun.fi

Sovellettavat normit ja lausunto puutteista

Leikkivälineiden tarkastuksessa sovelletaan normeja EN 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6, 1176-7, 1176-10, 1176-11, EN 1177, EN 15312, Sekä EN16630.

Leikkivälineet, joissa on todettu vakavia puutteita, on korjattava välittömästi tai niiden käyttö tulee estää. Asiasta vastaa ja päättää leikkipaikan omistaja / haltija.

Tarvittaessa korjaamme leikkipaikan lain ja asetusten edellyttämään kuntoon.

Vastuuvapautus annetuista toimenpide-ehdotuksista

Raportissa mahdollisesti annetut korjausehdotukset ovat yksi tapa korjata havaittu puute. Tarkastaja ei voi esittää yksityiskohtaisia korjausehdotuksia, tällöin korjaus jää paljon korjaustoimenpiteen tekijän päätettäväksi, korjaajan on varmistettava, ettei korjaustoimenpide synnytä uutta riskiä ja pyydettyä tarvittaessa neuvoa välinevalmistajalta.

Muuta huomioitavaa

Muu huomio tai havainto

Leikkipaikan tunnistetaulu puuttuu: Tukesin ohjeiden mukaan leikkipaikalla pitää olla tunnistetaulu, josta käyvät ilmi: -Yleinen hätänumero -Huoltohenkilön yhteystiedot -Leikkikentän nimi -Leikkikentän osoite sekä muuta mahdollisesti paikallisesti oleellista tietoa

Tarkastetut kohteet

Laite	Valmistaja
Kiipeilyteline	Puuha



Kuva 1



Kuva 2

Huomio- / vikalista



Kuva 3 Mutterinsuoja puuttuu



Kuva 4 Mutterinsuoja rikki



Kuva 5 Tikkuja

Vian kuntoluokka

C



Kuva 6 Ruuvit löysällä

Vian kuntoluokka

B



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Keinu	Puuha

**Kuva 7****Kuva 8**

Huomio- / vikalista

**Kuva 9** Istuimet halkeilee**Kuva 10** Vanha ja kulunut

Vian kuntoluokka

C




Kuva 11 Kiinnitys irti




Kuva 12 Istuimet liian matalalla



Kuva 13 Istuin liian matalalla

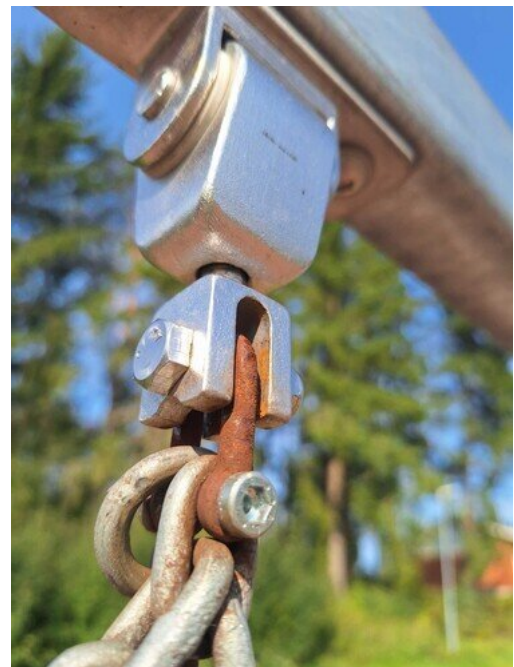

Kuva 14 Sakkelit ruosteessa/kuluneet

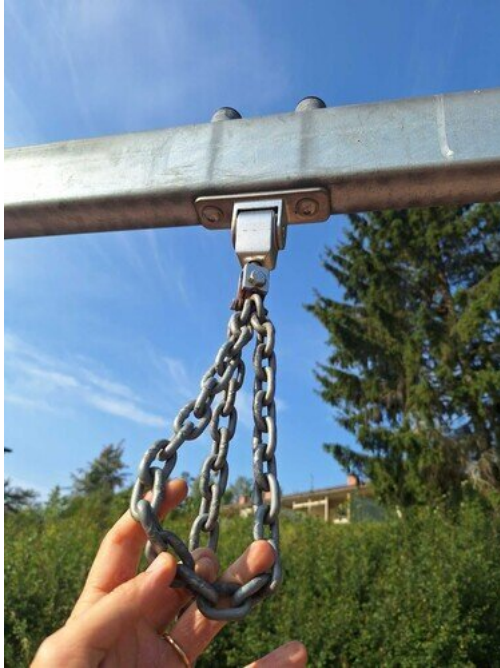

Kuva 15 Kiinnijuuttumisvaara (Korjattu tarkastajan toimesta)

Vian kuntoluokka
A



Kuva 16 Löysällä

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	A	

Laite	Valmistaja
Penkki	Leikkiset



Kuva 17

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Jousituote	Lappset



Kuva 18

Huomio- / vikalista



Kuva 19 Reunat kuluneet

Vian kuntoluokka

C



Kuva 20 Vaneri mätä

Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Hiekkalaatikko	Ei tiedossa



Kuva 21 Huom! Leikkihiekan vaihtoväli minimissään kahden vuoden välein hygieniasyistä

Huomio- / vikalista



Kuva 22 Reunat irti



Kuva 23 Reunalauta irti

**Kuva 24** Ruuveja näkyvissä**Kuva 25** Kulmapalat rikki**Kuva 26** Kulmapalat rikki**Vian kuntoluokka**

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan uusimista	B	

Laite	Valmistaja
Vaakakeinu	Leikkiset



Kuva 27

Huomio- / vikalista



Kuva 28 Istuimet halkeilee



Kuva 29 Löysällä

**Kuva 30** Metalliosat ruosteessa

Vian kuntoluokka

C

**Kuva 31** Metalliosat ruosteessa

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Roskakori	Puuha



Kuva 32



Kuva 33

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Pöytä	Ei tietoa



Kuva 34 Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kipeilyn

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittelaaan kiinnittämistä	OK	

Laite	Valmistaja
Rinneliukumäki	Puuhamies



Kuva 35



Kuva 36

Huomio- / vikalista



Kuva 37 Tanko löysällä



Kuva 38 Löysä

Vian kuntoluokka


C



Kuva 39 Ruuvit löysällä



Kuva 40 Vaneri laho

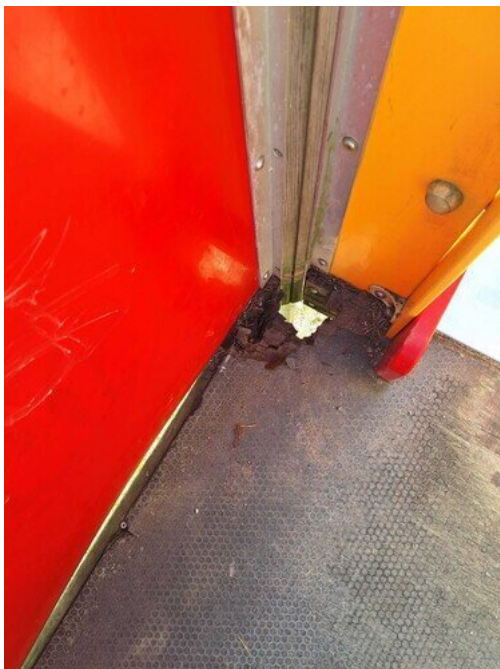

Kuva 41 Vaneri laho

Vian kuntoluokka

B

**Kuva 42** Rako, hupparinnarun kiinnijuuttumisriski**Kuva 43** Kiilautumisriski**Vian kuntoluokka**

A

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan uusimista	A	

Laite	Valmistaja
Peli-alue	Ei tietoa

**Kuva 44**

Huomio- / vikalista

**Kuva 45** Irtonainen

Vian kuntoluokka

C



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittelaa kiinnittämistä	C	

Laite	Valmistaja
Penkki	Ei tietoa



Kuva 46 Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kipeilyn

Huomio- / vikalista

**Kuva 47** Ruuvit löysällä

Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa ja kiinnittämistä	C	



Kustannusarvio

Alla on esitetty kustannusarvio kaikista toimenpiteistä, mikäli tällä raportilla esiintyville laitteille on merkitty laitekohtaisen toimenpiteen kustannusarvio

Toimenpide-ehdotusten mukainen kustannusarvio yhteensä (€, alv 0%)
--

0,0

KUNTOLUOKKA X

Leikkiväline on todettu kunnoltaan vaaralliseksi ja asetetaan välittömään käyttökieltoon. Välineeseen on asetettu huomioteipit sekä "käyttökiellossa" kyltit, omistajalle on ilmoitettu asiasta.

KUNTOLUOKKA A

Leikkivälineessä on todettu vakavia riskejä, jotka on kunnostettava kiireellisesti. Riskit voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavia loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA B

Leikkivälineessä on havaittu lieviä puutteita, korjaussuositus 3 kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA C

Leikkivälineessä havaittu lieviä puutteita, korjaukset tulisi tehdä 12kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa vähäisiä loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA OK

Leikkiväline on kunnossa.

Tehdyt huoltotoimenpiteet.



Kuva 48 Ketjut lyhennetty



Claudius Kumm, Leikkiturva Oy, Tarkastaja